

Models LD - Defender

Title Defender dall'AM 07 in poi, disco della frizione

Last Modified 23-APR-2009 08:38

Category Trasmissione


Symptom 506000 Guasti alla frizione

**Problema:**Identificazione modificata del disco della frizione.


**Causa:**Alla Land Rover è pervenuto un numero modesto di segnalazioni in base alle quali sembra che le molle smorzatore del disco frizione modificato (fornite come parte del kit di montaggio della frizione, numero parte LR012199) abbiano un movimento

Content eccessivo. Questo non è un guasto, un modesto movimento (circa 0,6 mm) è normale e non produrrà alcun battito udibile.

**Azione:**Si prega di esaminare la foto allegata al presente EPQR, che mostra in che modo si possa identificare il disco frizione modificato e, dove necessario, montare il complessivo frizione LR012199 modificato.

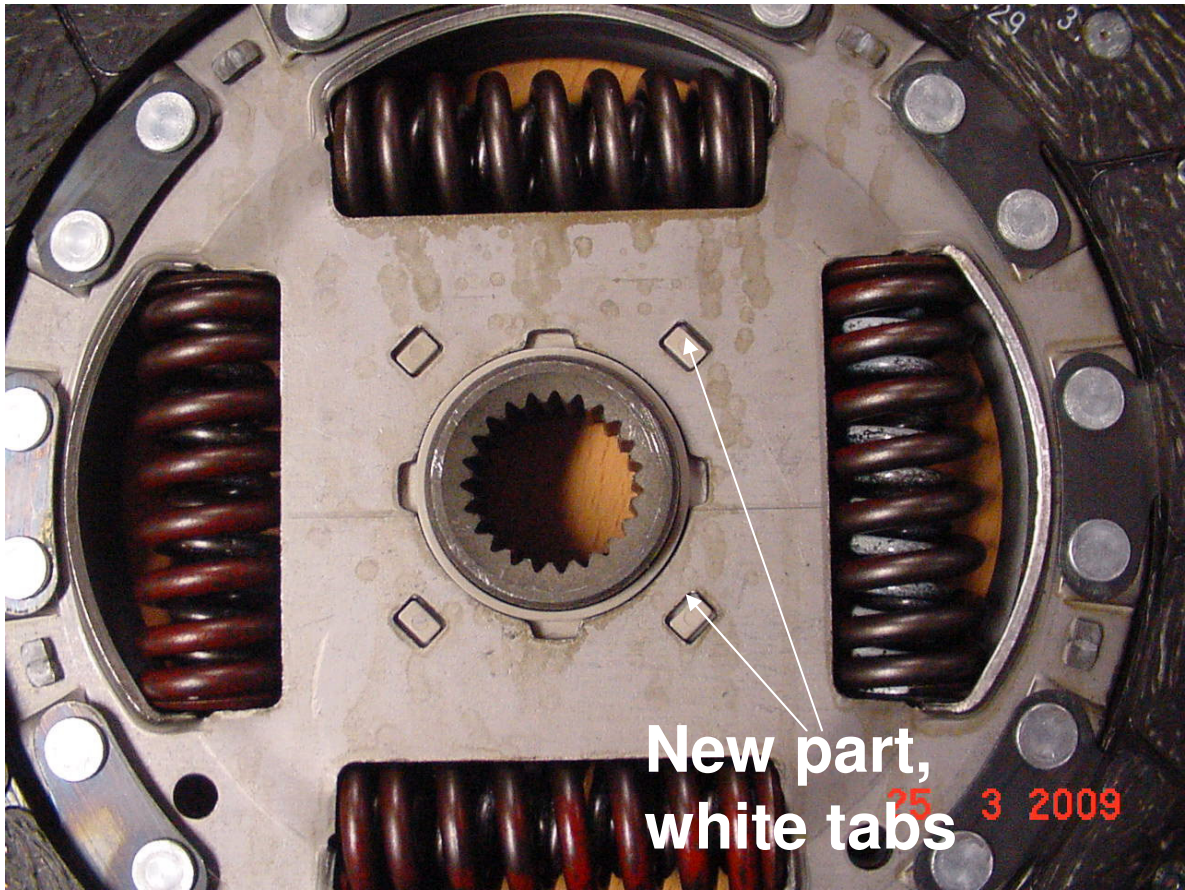

New part,  
white tabs

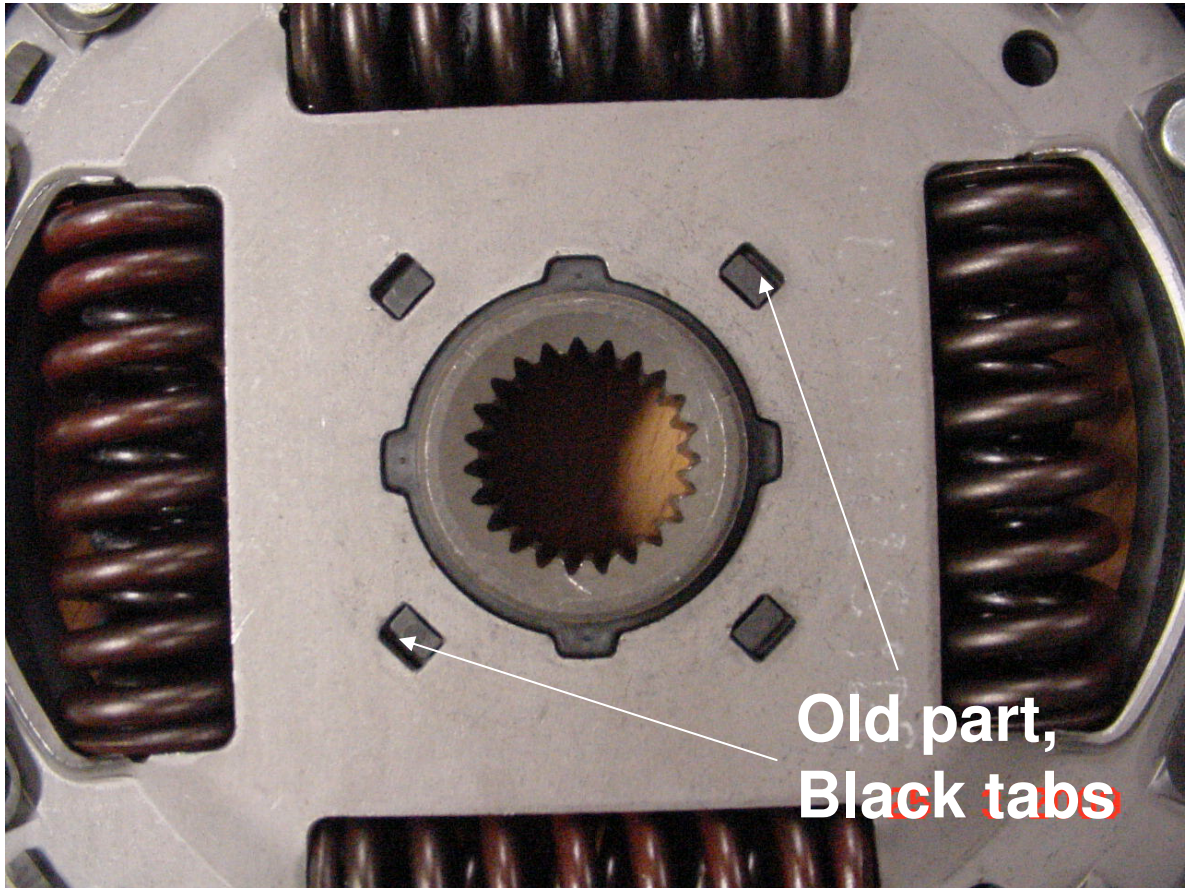

Old part,  
Black tabs